


1

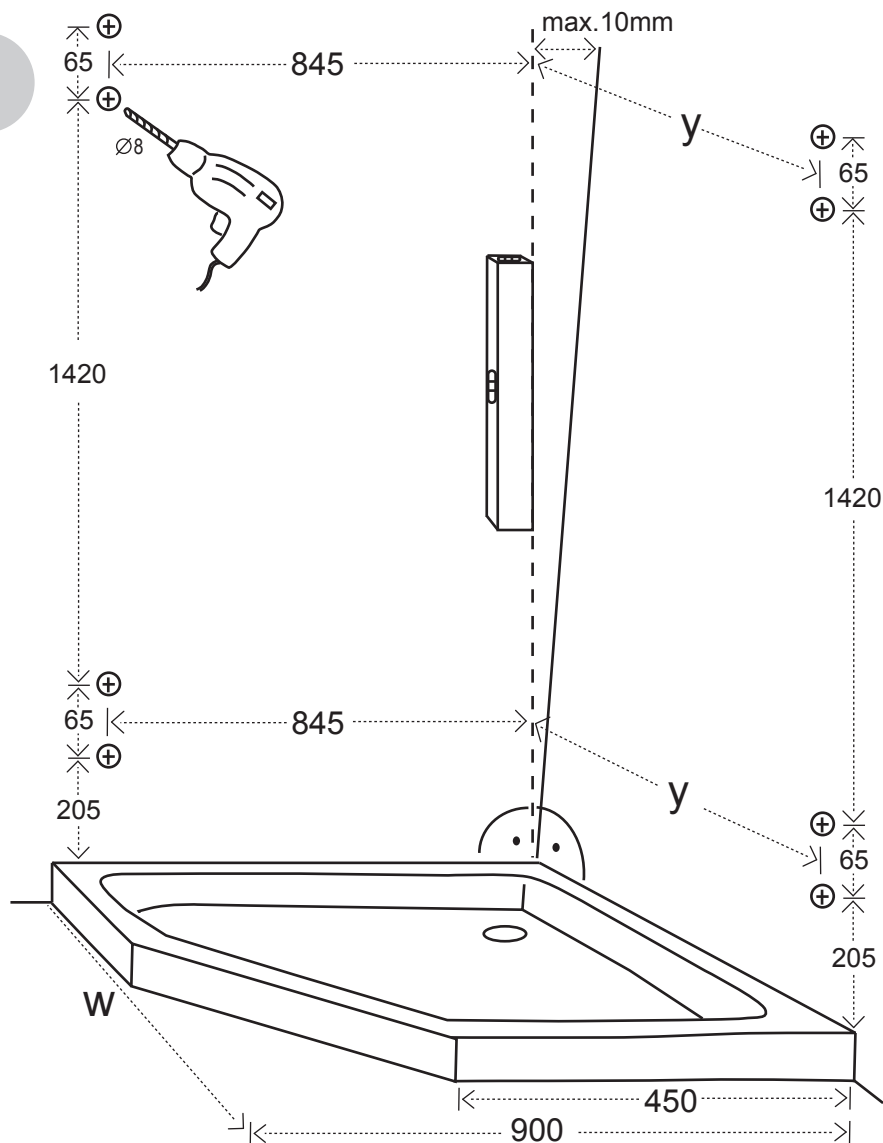



W (mm) Wannenmaß tray measurement misure vasca mesure de bac à douche	y (mm) Bohrmaß drill measurement misure per la trapanatura mesure de perçage
700	665
800	745
900	845

Hinweis: Beachten Sie die Bohrmaße da sonst bei Türen Fuge oder Überlappung entsteht.

Note: Make sure that the drill measurements are observed otherwise joints or overlapping will occur at doors.

Indicazioni: Far riferimento alla misura della trapanatura indicate per evitare la formazione di giunzioni o sovrapposizioni alle porte.

Remarque: Respecter les mesures de perçage, pour éviter des fentes ou des chevauchements aux portes.

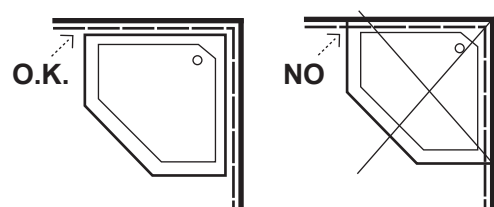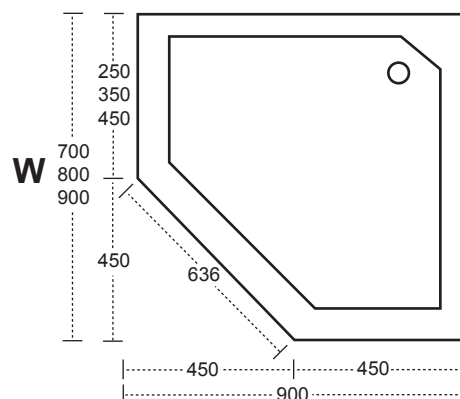


Hinweis für Fünfeckwanne: Die Fünfeckwanne muss vor die fertige Wand gesetzt werden und darf nicht überfließt werden.

Note for pentagonal tray: The pentagonal tray has to be set in front of the finished wall. It must not be tiled on the tray.


Indicazioni valide per piatto doccia pentagonale: Il piatto doccia pentagonale deve essere posto adiacente al muro finito inoltre lo stesso piatto doccia non può essere piastrellato.

Remarque pour le bac à douche pentagonal: Le bac à douche pentagonal doit partir du carrelage et non pas du mur même.

2

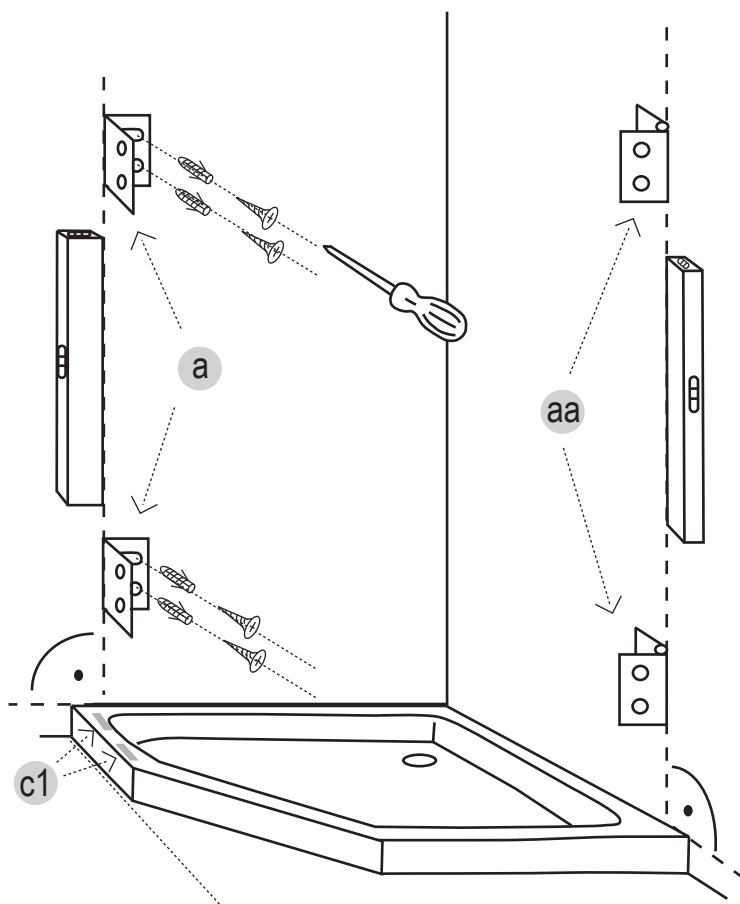

3

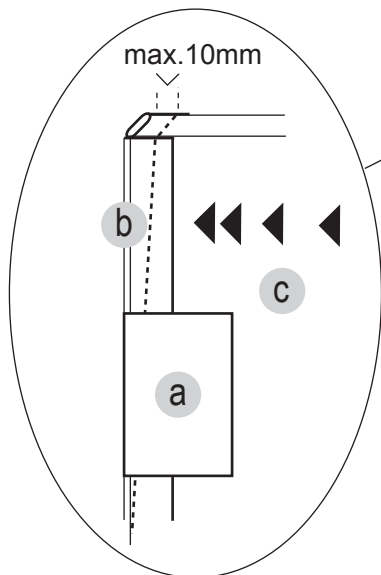


(D) Richten Sie das Festteil© senkrecht aus und schieben Sie das Kompensationsprofil© mit Druck an die Wand um Schrägen auszugleichen. Fixieren Sie dann mit den Wandbefestigungen©. Bei gerader Wand kann auf das Kompensationsprofil© verzichtet werden und der senkrechte Wandanschluss absilikoniert werden (Abstand Wand / Glas min. 2 mm).

(GB) Set up the fixed part© vertically. Push the compensation gasket© with force towards the wall to even out possible slopes. Fasten with the wall fixings©. A straight wall does not need the compensation gasket©. In this case apply silicone caulking to the vertical connection (distance wall / glass min. 2 mm).

(I) Porre il lato fisso© in maniera verticale, spingere poi il profilo di compensazione© con forza verso il muro, cosicché si possano compensare eventuali irregolarità. Fissare poi il tutto attraverso gli attacchi a muro©. Nel caso in cui il muro sia esattamente dritto, si può rinunciare al profilo di compensazione© siliconando direttamente il lato verticale (distanza muro / vetro al min. 2 mm).



(F) Positionnez la paroi étroite fixe© d'aplomb et placez la plinthe de compensation© sur le mur en poussant fortement pour égaliser les différences. Ensuite fixez la plinthe avec les vis de montage©. Avec des murs droits, il n'est pas nécessaire d'utiliser la plinthe de compensation©, on étanche avec un joint de silicon (distance mur / verre min. 2 mm).

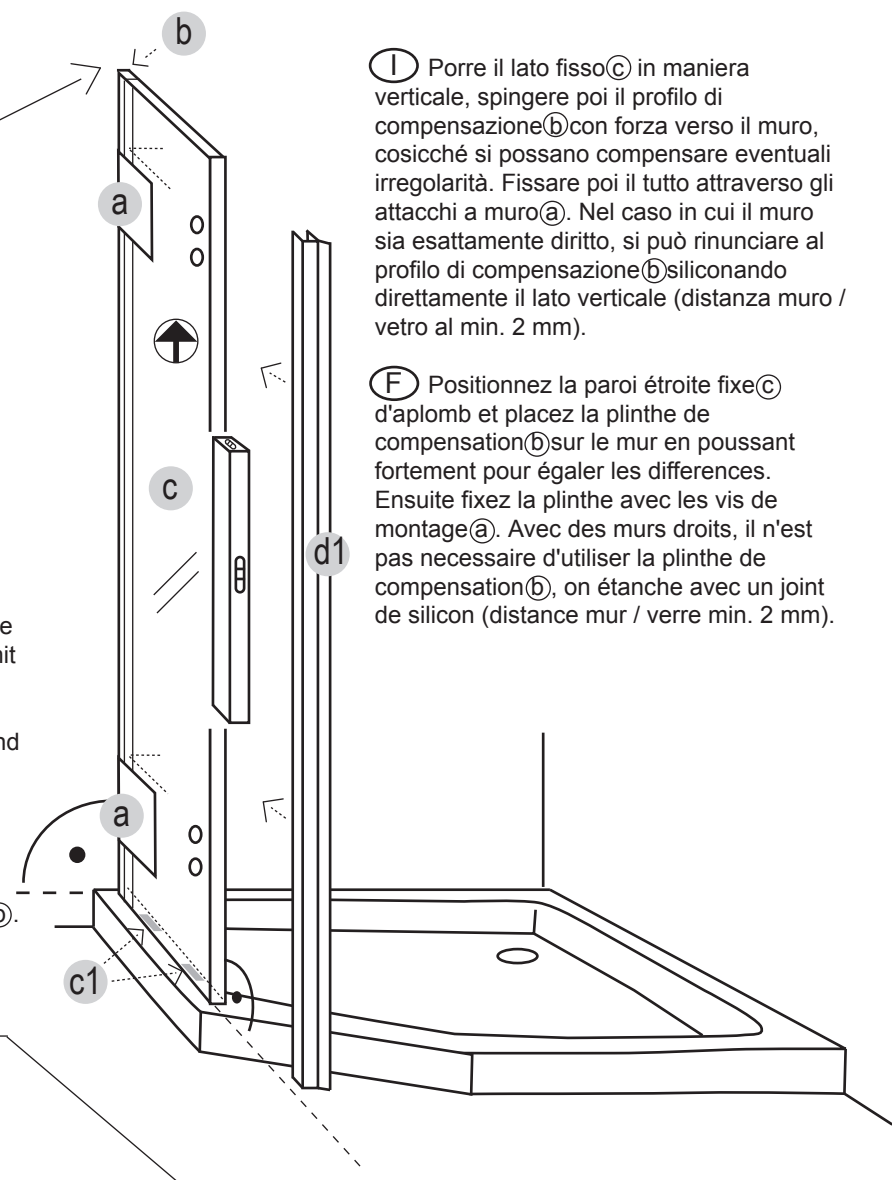

4

(D) Richten Sie die Innentüre© senkrecht aus und schieben Sie das Kompensationsprofil© an die Wand, so dass die Fuge zwischen Wand und Türe mit der Dichtlippe innen gleichmäßig geschlossen wird. Fixieren Sie dann mit den Scharnieren©.

(GB) Set up the door to the inside© vertically. Push the compensation gasket© against the wall so that the gap between wall and door is closed inside equally by the rubber strip. Fix with the hinges©.

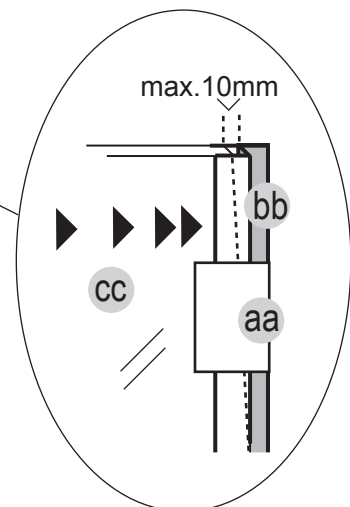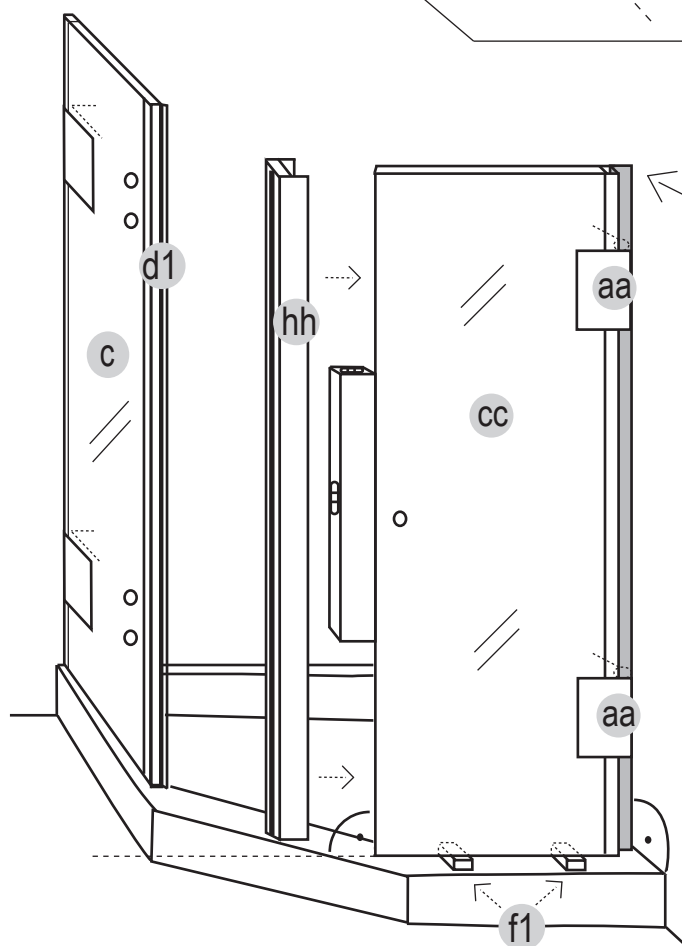

(I) Porre la porta verso l'interno© in maniera verticale e spingere poi il profilo di compensazione© verso la parete, in modo che chiuda dentro, attraverso la guarnizione, le fughe venutesi a creare tra il muro e la porta. Fissare poi il tutto con le cerniere©.

(F) Positionnez la porte en dedans© aplomb et placez la plinthe de compensation© sur le mur de telle façon que l'espace entre le mur et la porte soit recouvert au dedans par la lèvre d'étanchéité. Fixez les charnières©.

5

